



FL BRÁNY

SERVISNÍ OPATŘENÍ



Vážení zákazníci,

pokud jste vlastníkem nebo realizátorem zakázky s **výplní TRAIN**, která byla dodána **do 30. 7. 2026 včetně**, žádáme vás o provedení níže uvedeného servisního opatření.

Cílem opatření je umožnit odvod vody, která může zatéct do lamel výplně TRAIN.

Děkujeme za spolupráci a za provedení uvedeného opatření.

SERVISNÍ OPATŘENÍ K PREVENCI POŠKOZENÍ MRAZEM

ÚČEL OPATŘENÍ



V zimních měsících může voda uvnitř konstrukce zamrznout a následně způsobit vypouknutí nebo jiné poškození lamel.



Pro zajištění odvodu vody lze použít jednu ze dvou variant řešení.

POSTUP

A. PROVRTÁNÍ LAMELY

Pro vytvoření odtokového otvoru použijte **vrták Ø 2 mm**.



- Vrtání výplně lamel provádějte ze strany z pozemku.
- Provrtávejte každou lamelu samostatně.
- Otvor umístěte ve spodní části lamely.



VÝHODA

- rychlé řešení
- není nutná demontáž dílce
- není nutné používat nové nýty




NEVÝHODA

- vyvrtaný otvor je viditelný

B. PROVRTÁNÍ L-PROFILU

Pro vytvoření odtokového otvoru doporučujeme použít **vrták Ø 2- 4 mm**.

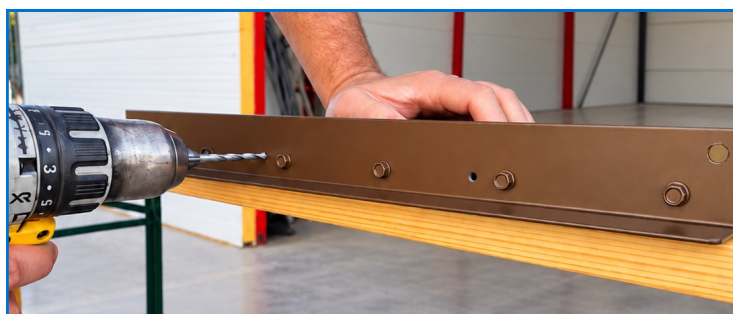

- Demontujte dílec výplně.
- Provrtávejte L-profil ve spodní části každé jednotlivé lamely.
- Po provedení vrtání namontujte dílec zpět.



VÝHODA

- otvor je skrytý



NEVÝHODA

- nutná demontáž dílce
- při zpětné montáži jsou potřeba nové nýty
- při demontáži existuje riziko poškrábání povrchové úpravy